

## 症状)


ハンドルを上下に動かし上昇動作するが、上昇量が少ない。

## 原因)

- ①ポンプシリンダー内にエアが混入している
- ②リフトシリンダーUパッキンの劣化によりオイルが漏れている
- ③吸込み不良の発生により、油がしっかりと吸込み出来てない

## 対策)

- ①エア抜きを行う  
「下降レバーを握った状態でハンドルを10回程度上下操作を行い、その後通常操作を行う」
- ②Uパッキンの交換
- ③コーン/コーンシートの交換

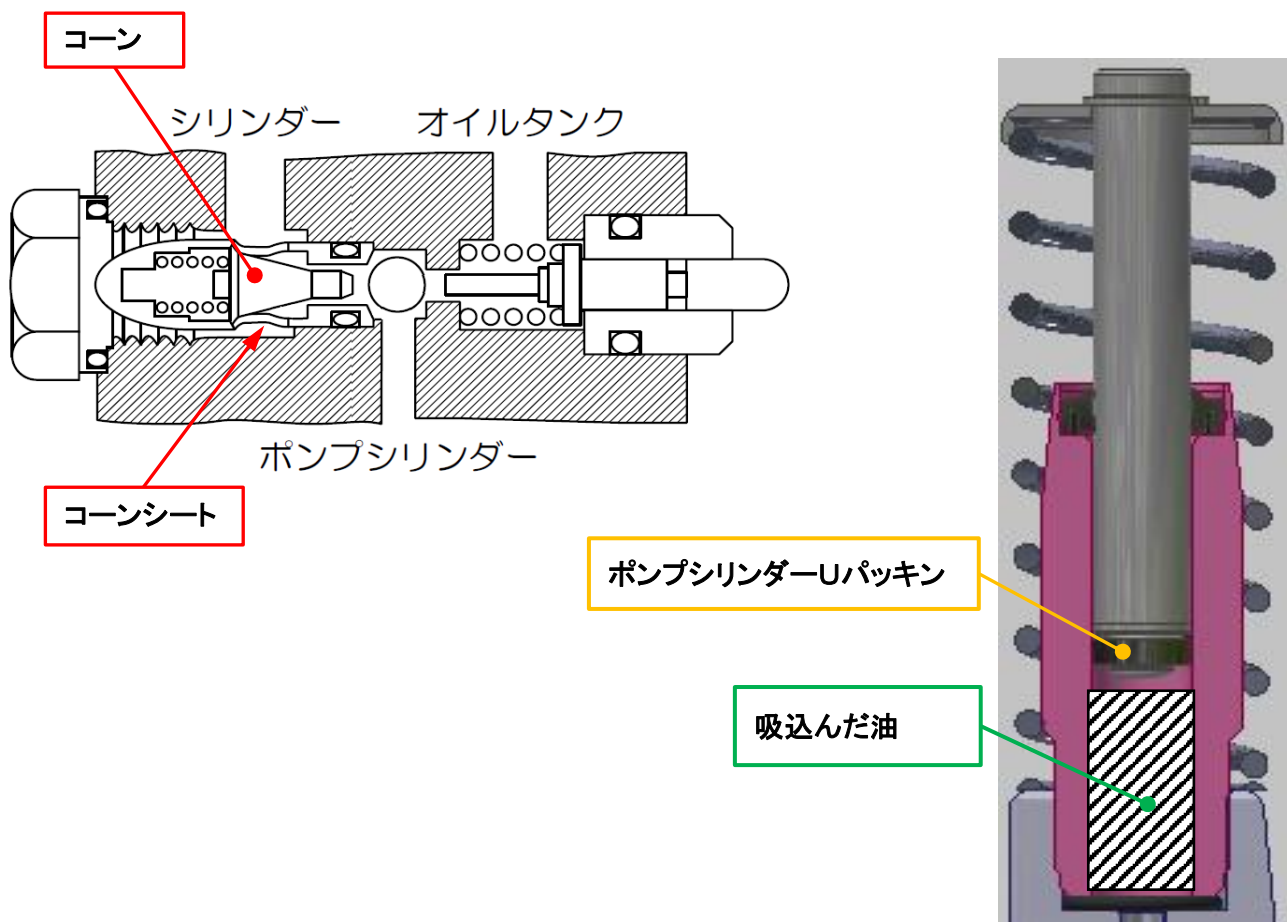

※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)